


Montážní návod WPC profilů Adiwood 95 mm

Svislá montáž WPC plotovek

- 1)** Do WPC profilu o šířce **95 mm** vyvrtáme otvory podle nákresu. Otvory mají průměr **7 mm** a musí odpovídat roztečím nosných profilů (rýglů). Maximální vzdálenost mezi šrouby je **900 mm** a od konce profilu maximálně **200 mm**. Při větších roztečích je nutné přidat další nosný profil.
- 2)** Do otvorů vytvoříme zahluubení o průměru **12 mm** pro samořezný šroub **TEX 6,3 × 32 mm**, aby byla hlava šroubu zcela zapuštěná.
- 3)** Plotovky přišroubujeme. Po úplném dotažení šroub (nebo nýt) lehce povolíme asi o **půl otáčky**, aby měl materiál prostor pro dilataci.
- 4)** Po montáži všech plotovek zarovnáme horní hranu po celé délce zbroušením do roviny, ideálně podle hliníkové latě.

Montáž WPC plotů doporučujeme provádět při teplotě **nad 10 °C**. WPC profily se **nenatírají ani nijak povrchově neošetřují**.

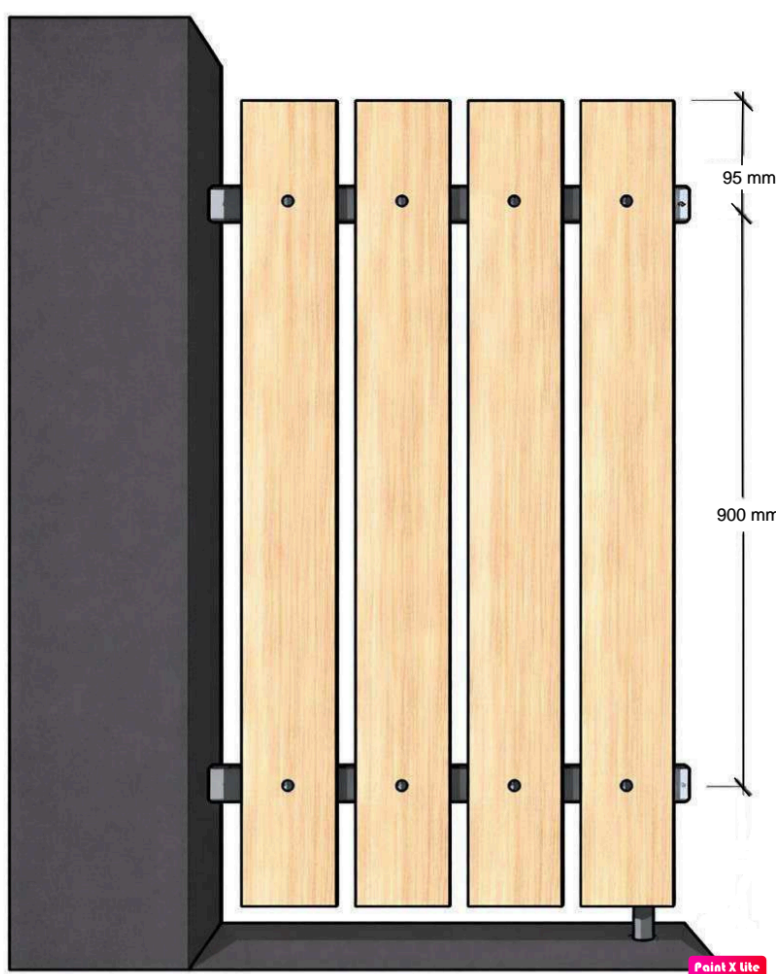

Vodorovná montáž WPC plotovek

1) Do WPC profilu vyvrtáme otvory podle nákresu. Průměr otvorů je **7 mm** a jejich rozložení musí odpovídat nosným profilům (rýglům). Maximální vzdálenost mezi šrouby je **800 mm** a vzdálenost od konce profilu maximálně **85 mm**.

Pokud jsou rozteče větší, je nutné doplnit další nosný profil (třetí nebo čtvrtý rýgl).

2) Do otvorů vytvoříme zahloubení o průměru **12 mm** pro samořezný šroub **TEX 6,3 × 32 mm**, aby hlava šroubu byla úplně zapuštěná.

3) Plotovky přišroubujeme. Po úplném dotažení šroub (nebo nýt) lehce povolíme asi o **půl otáčky**, aby měl materiál prostor pro dilataci.

4) Po osazení všech plotovek zarovnáme horní hranu po celé délce zbrúšením do roviny, ideálně podle hliníkové latě.

Montáž WPC plotových profilů doporučujeme provádět při teplotě **nad 10 °C**.

WPC profily se **nenatírají ani nijak jinak neošetřují**.

